


ATERRIZAJE DE EQUIPO EN TORRE CON SISTEMA PARARRAYO.

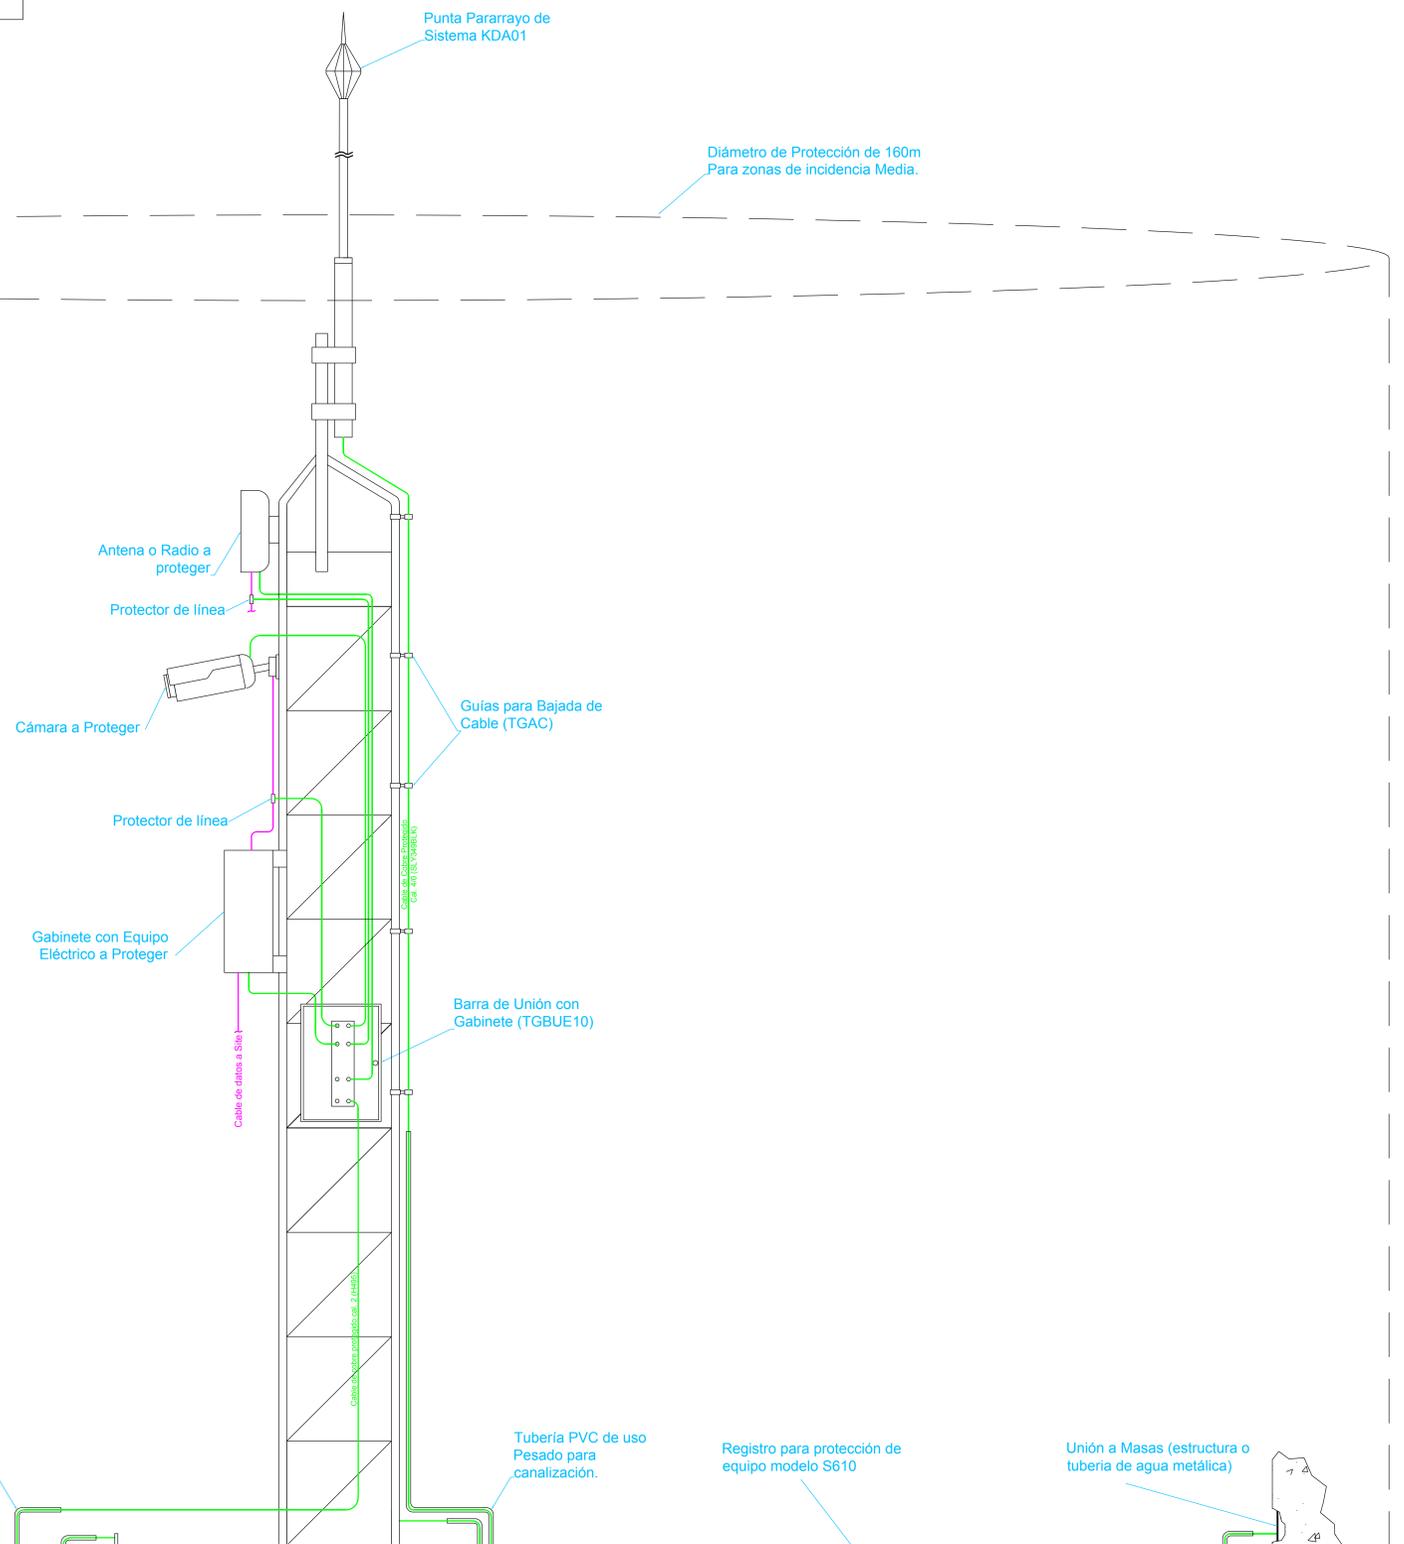

Armado de Materiales para Tierra Física.

Cantidad	Código	Descripción
1	TG100AB	Electrodo magnetoactivo de 45 A.
1	S610	Registro para protección de electrodo.
1	TGBUE10	Barra de unión con gabinete.
3	TGCR11	Conector de ojo.
2	TGAB18	Conector para varilla.

Armado de Materiales para Sistema Pararrayo.

Cantidad	Código	Descripción
1	KDA01	Punta Dipolo Corona
1	S610	Registro para Electrodo.
3	TGCR14	Conector de ojo.
2	TGAB21	Conector para varilla.
1	ANTIOX	Aerosol Antioxidante par auniones.
2	SMMK4	Herraje de sujeción de punta.
-	TGAC	Guía de Cable con Aislante (cada 1.5m)

Para este armado de materiales, **no se consideran:**
 El cableado de Cobre.
 Tubería PVC de uso rudo.
 Varillas adicionales para masas.
 No se concideran ningún tipo de soldadura en cable.
 Protectores de Línea.

Acotación de Cableado

- Cable de Datos
- Cable de Cobre Recubierto
- Cable de Cobre Desnudo (Unión Equipotencial)

Comentarios:

Se recomienda canalizar con tubería PVC de uso rudo.
 Para conexión de la barra de unión a los equipos se puede usar cable mas delgado, p.e. Cal. 10
 La resistencia del sistema dependerá en gran manera de las características orográficas que existan en el sitio.
 Muchos equipos instalados en torre no cuentan con tornillo de a terrizaje, por lo que lo único que se debe considerar, es el aterrizaje de la línea de datos.
 Una punta tipo dipolo corona tiene una vida útil de aproximadamente 5 a 10 eventos, por lo que se recomienda para zonas de baja incidencia de caída de rayos.
 En zonas de alta incidencia se recomienda la instalación de un sistema pararrayos activo para la protección desde el cielo.
 La unión equipotencial debe ser realizada para cumplir con la norma NOM-001-SEDE-2012
 Se recomienda en todo momento el uso de protectores de línea, cableado y conectores blindados.

Advertencia:

Este es un diagrama para su uso meramente esquemático, cada instalación debe tener consideraciones especiales según el equipo a instalar y el entorno donde se instale.

Dibujó: Daniel Carreón

Fecha: 31/05/2016

Revisión: 001

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

SYSCOM